



KOTRBATÝ VYTÁPĚNÍ - VZDUCHOTECHNIKA - REGULACE

DRŽITEL PRESTIŽNÍ EVROPSKÉ CENY ZA KVALITU

TMAVÝ INFRAČERVENÝ PLYNOVÝ ZÁŘIČ

KM 10-U; KM 15-U; KM 22,5-U; KM 30-U;

KM 36-U; KM 45-U



Tento výrobek není vhodný jako hlavní zdroj tepla k vytápění (dle Nařízení EU 2015/1188).

Technické podmínky



Bezpečnostní pokyny
Konstrukce zářičů
Technické údaje
Montáž
Obsluha, údržba
Servis, kontrola

KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.

Projekce a obchod

Služeb 5/256, 108 00 Praha 10, tel.: +420 245 005 921, email: kotrbaty@kotrbaty.cz

Výroba a servis

Sdružená 1788, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 564 571 520, email: vyroba@kotrbaty.cz



	Strana
Obsah:	
1. Úvod	3
2. Symboly používané v dokumentaci	3
3. Bezpečnostní pokyny	3
3.1 Pokyny pro montáž	4
3.2 Pokyny pro provozovatele a obsluhující personál	4
3.3 Pokyny pro kontroly a revize	4
3.4 Provádění oprav. Náhradní díly	5
3.5 Nepřípustný způsob provozování	5
3.6 Zhodnocení zbytkových rizik	5
4. Typ, popis	6
5. Účel použití	6
6. Schéma elektrického zapojení	7
7. Funkce infrazářiče	8
8. Konstrukce infrazářiče	8
9. Základní rozměry jednotlivých infrazářičů	10
10. Technické údaje	12
11. Zavěšení infrazářiče	13
11.1 Minimální výška zavěšení	13
11.2 Bezpečnostní vzdálenosti	14
12. Připojení plynu	15
13. Rozsah dodávky	15
14. Montáž	15
15. Odvod spalin	15
16. Přívod spalovacího vzduchu	17
17. Infrazářič jako spotřebič v provedení C	18
18. Maximální délky odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu	19
19. Doprava. Skladování	20
20. Likvidace obalů a výrobku po ukončení životnosti	20
21. Provádění kontrol a revizí	20
22. Náhradní díly	22
23. Obsluha	22
24. Místní provozní řád	24
25. Kontaktní adresy	25
26. Upozornění	26
27. Identifikační údaje dle Nařízení Komise (EU) 2015/1188	27

Samostatné přílohy:

- Přílohy A Dokumentace spotřebičů
(štítek infrazářiče, servisní list, záruční list, zkušební protokol)
- Přílohy B1 Návod na montáž infrazářiče KM U délky 3 až 6 metrů
- Příloha B2 Návod na montáž infrazářiče KM U délky 8 ž 9 metrů
- Příloha B3 Návod na montáž infrazářiče KM U-45 délky 10 a 12 metrů



1. Úvod

Základní princip

Tmavé plynové infrazářiče pracují na principu uzavřeného systému (tvar "U" trubice). Tyto zářiče docilují potřebného výkonu spalováním plynu v atmosférických hořácích, odkud jsou spaliny vedeny do sálavých trubíc opatřených reflexními zákryty. Povrchová teplota těchto trubíc se pohybuje v rozmezí 180 – 560 °C. Radiální spalínový ventilátor, který je umístěn na konci U-trubice, zabezpečuje dostatečný pohyb horkého vzduchu v trubce a současně odvádí spaliny.

Tyto infrazářiče se hodí do nižších hal a do hal s prašným provozem, neboť je možné přivádět čerstvý spalovací vzduch. Rovněž tak jsou vhodné, a to poměrně s dobrou účinností, pro celoplošné vytápění. Tento systém vytápění infrazářiči je ve srovnání s teplovzdušnými nebo konvekčními otopnými systémy velmi úsporný.

Vlastnosti infračerveného záření:

- infračervené záření se šíří přímočaře, to znamená, že zářiče mohou být použity cíleně
- infračervené záření se v absorpčním tělese přemění na teplo
- intenzita záření se zmenšuje čtvercem vzdálenosti mezi zdrojem záření a absorbuujícím tělesem
- infračervené záření proniká vzduchem bez toho, aby odevzdávalo teplo

Hlavní výhody infrazářičů:

- úspory investic proti „klasickým“ způsobům vytápění
- úspory provozních nákladů

- provozní pohotovost
- možnost místního vytápění podle požadavků
- nevíří prach
- snadná obsluha
- jednoduchá montáž
- nízká hlučnost
- možnost regulace

2. Symboly používané v dokumentaci



Tento symbol upozorňuje na důkladné dodržování pokynů textu



Tento symbol upozorňuje na používání bezpečnostních a osobních ochranných pomůcek při jakékoli manipulaci s plynovým infrazářičem KM



Tento symbol varuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru při instalaci a jakékoli manipulaci s plynovým infrazářičem KM

UPOZORNĚNÍ! Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny, popř. na následky při nedodržení těchto pokynů

3. Bezpečnostní předpisy

Tato dokumentace obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a obsluhu plynových infrazářičů typu "KM" firmy Kotrbatý. Dále jsou zde uvedeny základní technické údaje,



rozměry jednotlivých infrazářičů a popis jednotlivých částí.

UPOZORNĚNÍ! Před montáží a uvedením do provozu je proto bezpodmínečně nutné, aby si pracovníci, kteří provádějí montáž, jakož i příslušný personál a provozovatel, tuto dokumentaci pečlivě přečetli.

Tato dokumentace musí být v místě, kde je toto zařízení provozováno, stále k dispozici. Kromě pokynů zde uvedených je samozřejmě nutné dodržovat platné předpisy, nařízení a ČSN vztahující se k plynovým a elektrickým spotřebičům, neboť plynový infrazářič spadá do obou těchto skupin. Při montáži, obsluze i údržbě je dále nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných pomůcek.

3.1. Pokyny pro montáž

Instalační, montážní, opravářské práce na plynových odběrných zařízeních mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci oprávněné organizace. Montáž se provádí podle pokynů výrobce dále uvedených, s ohledem na platné předpisy a ČSN, včetně dodržování zásad bezpečnosti práce.



Namontované zařízení smí uvést do provozu pouze servisní technik firmy Kotrbatý nebo organizace pověřené firmou Kotrbatý, který se prokáže platným osvědčením k uvádění zářičů do provozu vydaným firmou Kotrbatý.

3.2. Pokyny pro provozovatele a obsluhující personál

Provozovatel je povinen písemně zmocnit pracovníky, kteří budou provádět obsluhu plynových infrazářičů. Tito pracovníci musí být fyzicky i psychicky schopní vykonávat tuto práci, musí být starší 18 let a musí být proškoleni servisním technikem firmy Kotrbatý k této činnosti. Povinnosti provozovatele i obsluhy vyplývající z platných předpisů, vyhlášek a ČSN jsou doplněny požadavky uvedenými dále v této dokumentaci. Provozovatel je rovněž povinen seznámit všechny pracovníky, kteří se pohybují v prostoru rozmístění zářičů, s nutností hlásit jakékoli neobvyklé věci související s provozem infrazářiče pracovníkovi obsluhy nebo odpovědné osobě provozovatele.

UPOZORNĚNÍ! Jakékoliv zásahy do zařízení jsou zakázány, v případě nutnosti volat servis firmy Kotrbatý.

3.3. Pokyny pro kontroly a revize

Veškeré plynové infrazářiče KM podléhají pravidelným kontrolám a revizím. Kontroly zařízení může provádět pouze pracovník obsluhy (viz bod 3.2) nebo oprávněná osoba při dodržení všech zásad bezpečnosti práce a podle postupu stanoveného příslušnými předpisy a dále uvedeného v této dokumentaci.

Revize zařízení smí provádět pouze oprávnění pracovníci-revizní technici, a to podle platných předpisů a ČSN. Pro revizi elektro je nutné dodržet postup uvedený dále v této dokumentaci, aby při měření nedošlo ke



zničení řídicí automatiky.

3.4. Provádění oprav. Náhradní díly

Opravy plynových infrazářičů KM mohou provádět pouze servisní technici firmy Kotrbatý nebo organizace, kterou k tomuto firmu písemně zmocní. Jakékoliv náhradní díly je zakázáno montovat do spotřebiče. Výměnu vadných součástí provede servisní technik za použití originálních dílů.



Při provádění oprav je nutné uzavřít plynový kulový ventil před infrazářičem a provést odpojení infrazářiče od přívodu elektrického proudu - možnost úrazu el. proudem!!!

UPOZORNĚNÍ! Servisní technik může provádět činnosti na infrazářiči pouze v případě, že k nim má oprávnění vydaná orgány tech. dozoru a je proškolen!!

3.5. Nepřípustný způsob provozování

Bezpečný provoz plynového infrazářiče lze zaručit pouze při jejich používání v souladu s platnými předpisy a ČSN a současně v souladu s podmínkami uvedenými v této dokumentaci.



Mezní hodnoty přetlaku plynu při vstupu do spotřebiče (5 kPa) a jmenovitého napětí nesmějí být překročeny.

3.6. Zhodnocení zbytkových rizik

Ačkoliv jsou zářiče vyrobeny v souladu s technickými předpisy a rovněž tak musí být provozovány, existují zbytková rizika, o kterých musí být provozovatel informován. Jsou to:

- možnost propálení sálavé trubky do vzdálenosti cca 1,5 m od hořáku vlivem vysokých teplot plamene. Závisí to na kvalitě prostředí, době používání, výkyvech tlaku plynu, jedná se tedy o individuální záležitost. V případě zjištění průpalu zářič odstavit a volat servis, který provede výměnu sálavé trubky.
- vysoká teplota sálavých trubek a nerezového zákrytu - možnost popálení. Pokud se bude v blízkosti infrazářičů provádět jakákoliv činnost, je nutné infrazářiče alespoň 1 hodinu předtím odstavit a zajistit, aby je nebylo možné po dobu činnosti zapnout a upozornit pracovníky, kteří se budou v blízkosti infrazářiče pohybovat, o jaké zařízení se jedná.
- nutnost používat při zavěšování infrazářičů povrchově upravené řetězy či jiné odpovídající závěsy, aby se zabránilo jejich korozi a tím možnosti jejich přetržení a pádu infrazářiče.

UPOZORNĚNÍ! Nedodržování bezpečnostních pokynů může mít za následek jak velmi vážné ohrožení osob, tak i budov, vlastního zařízení a životního prostředí. V případě úniku plynu je nutné ihned provést příslušná bezpečnostní opatření!



POZOR!! Před instalováním zkontrolujte, zda místní podmínky rozvádění paliva, vlastnosti paliva, přetlak a nastavení spotřebiče jsou kompatibilní! Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými pokyny a jeho použití se přípouští pouze v dobře větraném prostoru. Před montáží a provozováním spotřebiče je nutno přečíst návod!

4. Typ, popis

Tmavý infračervený zářič KM-U je otevřený palivový spotřebič (ČSN 06 1008:1997) **typu B**, který odebírá vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém je umístěn a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalínovodem. V provezech, kde je nutné přivádět i spalovací vzduch z vnějšího prostředí (např. prostor se znečištěným vzduchem, s přetlakem nebo podtlakem), je infrazářič uzavřený palivový spotřebič **typu C**, kde vzduch pro spalování je přiváděn vzduchovodem z venkovního prostředí a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalínovodem. Kategorie infrazářiče je $\text{II}_{2\text{H}3\text{B}/\text{P}}$, $\text{II}_{2\text{E}3\text{B}/\text{P}}$, $\text{I}_{2\text{H}}$, $\text{I}_{2\text{E}}$, palivo zemní plyn či propan-butan.

5. Účel použití

Infrazářič je určen pro vytápění velkoprostorových objektů, průmyslových hal, výrobních prostor, skladů, sportovních hal apod. Vlastnosti a ochrana spotřebiče daná jeho konstrukcí musí být v souladu se stanovenými vnějšími vlivy v prostoru, ve kterém je infrazářič používán. („*Protokol o určení vnějších vlivů*“ dle ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010)




Infrazářič je určen do prostor normálních a nesmí být instalován v prostředí s nebezpečím požáru, výbuchu apod.! Spaliny od infrazářiče musí být odvedeny mimo prostor instalace (do vnějšího prostředí).

Spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení **B nesmějí** být umístěny v místnostech, ve kterých může být vytvářen podtlak od ventilátorů větracích zařízení! Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování. Proto je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu vyplývající jednak z potřeby infrazářičů na spalovací vzduch, jednak z potřeby dané hygienickými předpisy pro daný objekt či charakter činností prováděných v objektu bez uvažování objemu vzduchu pro tepelné zařízení. Tento požadavek musí být zohledněn již ve fázi projektu vytápění a návrhu infrazářičů pro daný objekt.




6. Schéma elektrického zapojení


RUČNÍ OVLÁDÁNÍ JEDNOHO INFRAZÁŘIČE

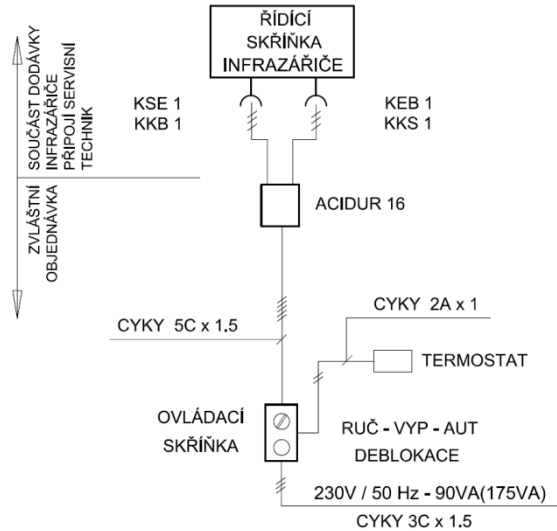

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ JEDNOHO A VÍCE INFRAZÁŘIČŮ

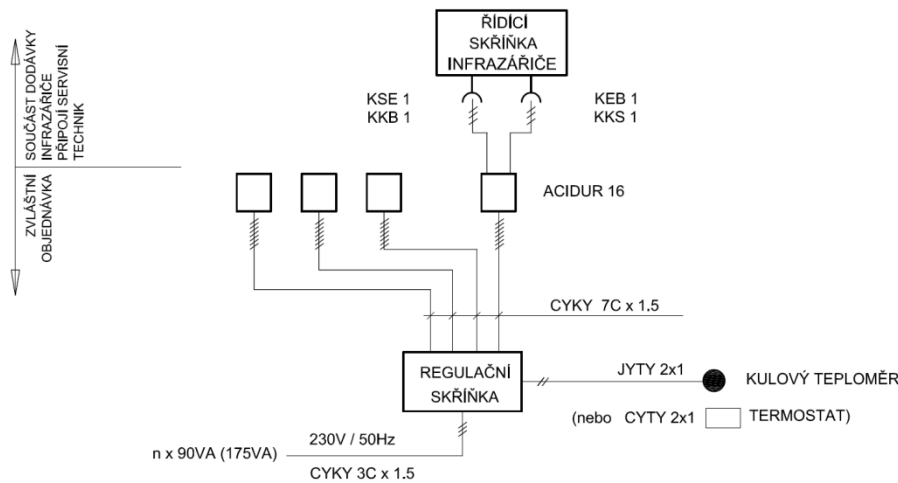

PŘIPOJENÍ REGULAČNÍ SKŘÍŇKY

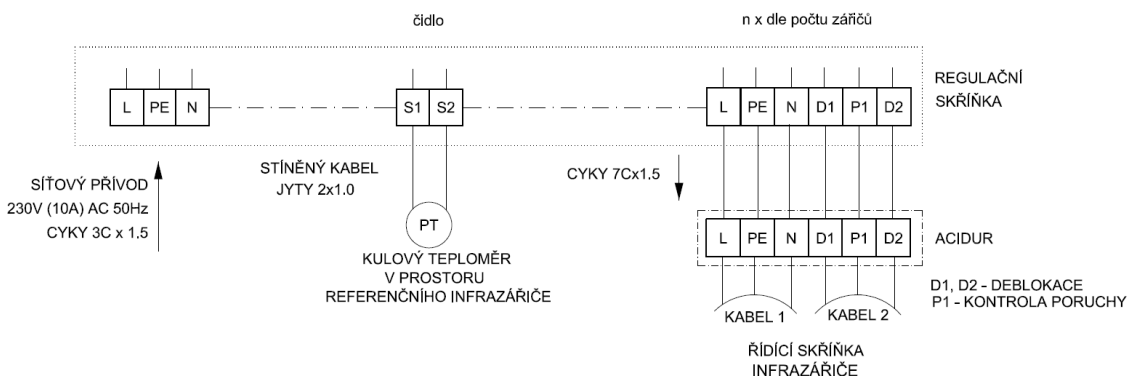



7. Funkce infrazářiče

Infrazářič KM-U je plynový zářič s hlubokým zákrytem. Dodávka tepla do prostoru se provádí sáláním žárových trubek. Hluboký reflektor z nerezového leštěného plechu usměrňuje tok sálavého tepla do prostoru pod zářičem. Samostatnou jednotkou připojenou k sálavým trubkám je skříň hořáku s automatikou, vstupem plynu, ventilátorem pro odvod spalin a hrdlem pro přívod spalovacího vzduchu.

Automatika infrazářiče reguluje tlak plynu před tryskou, čímž je umožněn konstantní přívod plynu do směšovací dyšny hořáku.

Infrazářič se ovládá ručně nebo automaticky (viz schéma zapojení). V okamžiku, kdy je přiveden proud z ovládacího místa do řídicí automatiky ve skříni hořáku, otevřou se ventily plynové armatury a na zapalovací elektrodě se objeví startovací výboj. V případě zapálení směsi paliva zaznamená ionizační elektroda plamen, přestane startovací cyklus a řídicí automatika drží ventily plynové armatury otevřené - infrazářič je v chodu. V případě, že během startovací doby (5 sekund) nedojde k zapálení směsi paliva či dojde ke ztrátě plamene či v případě výpadku el. energie dojde k uzavření ventilů


plynové armatury a infrazářič je odstaven („v poruše“). Pro jeho opětovné spuštění je nutné provést deblokaci stisknutím deblokačního tlačítka na ovládací skříni infrazářiče.

8. Konstrukce infrazářiče

Na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 je zobrazen kompletní infrazářič, který se skládá ze sálavých trubek (hořákové, ventilátorové) sestavených do tvaru U, které jsou třmeny připevněny na závěsy. Do ventilátorové (zpětné) trubky je zasunut rozrážecí plech. Tyto trubky jsou podle potřeby spojeny spojkou. Toto vše je zakryto hlubokým nerezovým reflektorem, který je ustaven v závěsech. Jedná-li se o izolovaný infrazářič, je na povrchu tohoto reflektoru připevněna izolace. Na konci trubek je uchycena skříň hořáku s automatikou (těleso hořáku, regulátor tlaku plynu s elektromagnetickým ventilem, plynový a vzduchový manostat, elektrody a řídicí automatika). U infrazářiče KM-U o výkonu 45 kW je skříň rozdělena na hořákovou a ventilátorovou. Ventilátorová skříň se nasouvá na trubku, ve které je umístěn rozrážecí plech.




Infrazářič délky 3 až 6 m

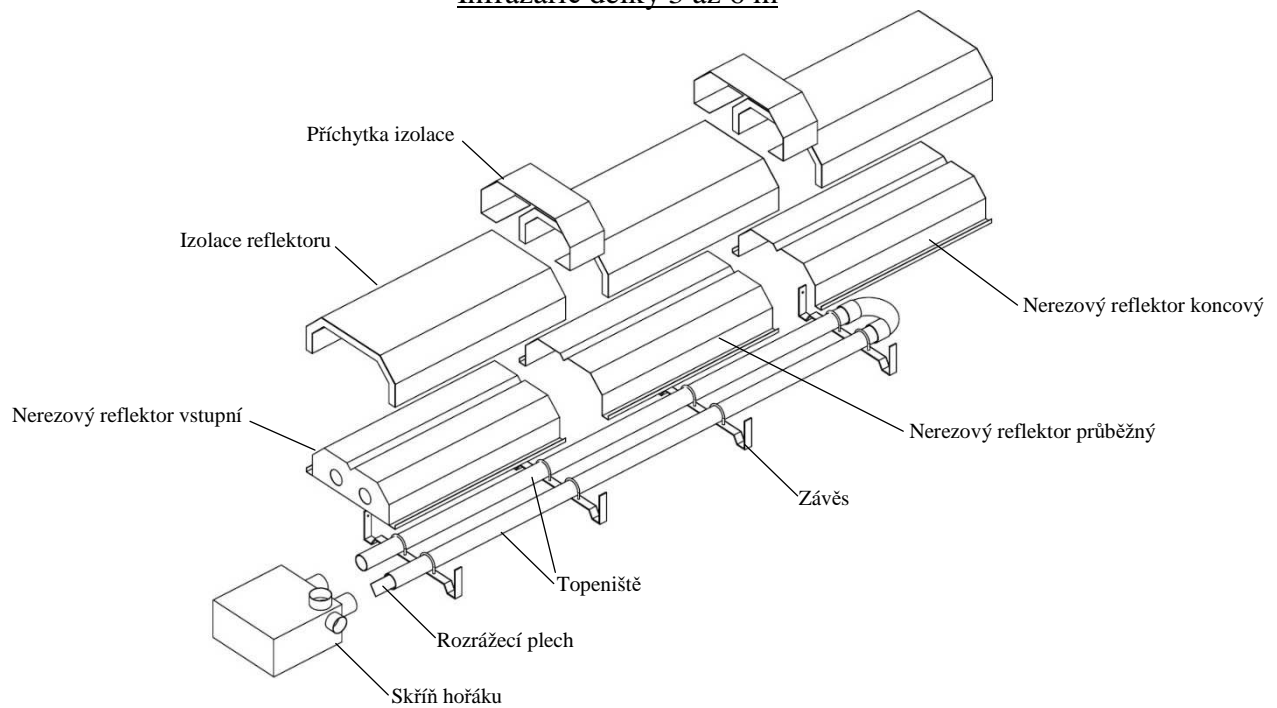

Obr. 1


Infrazářič délky 8 a 9 m

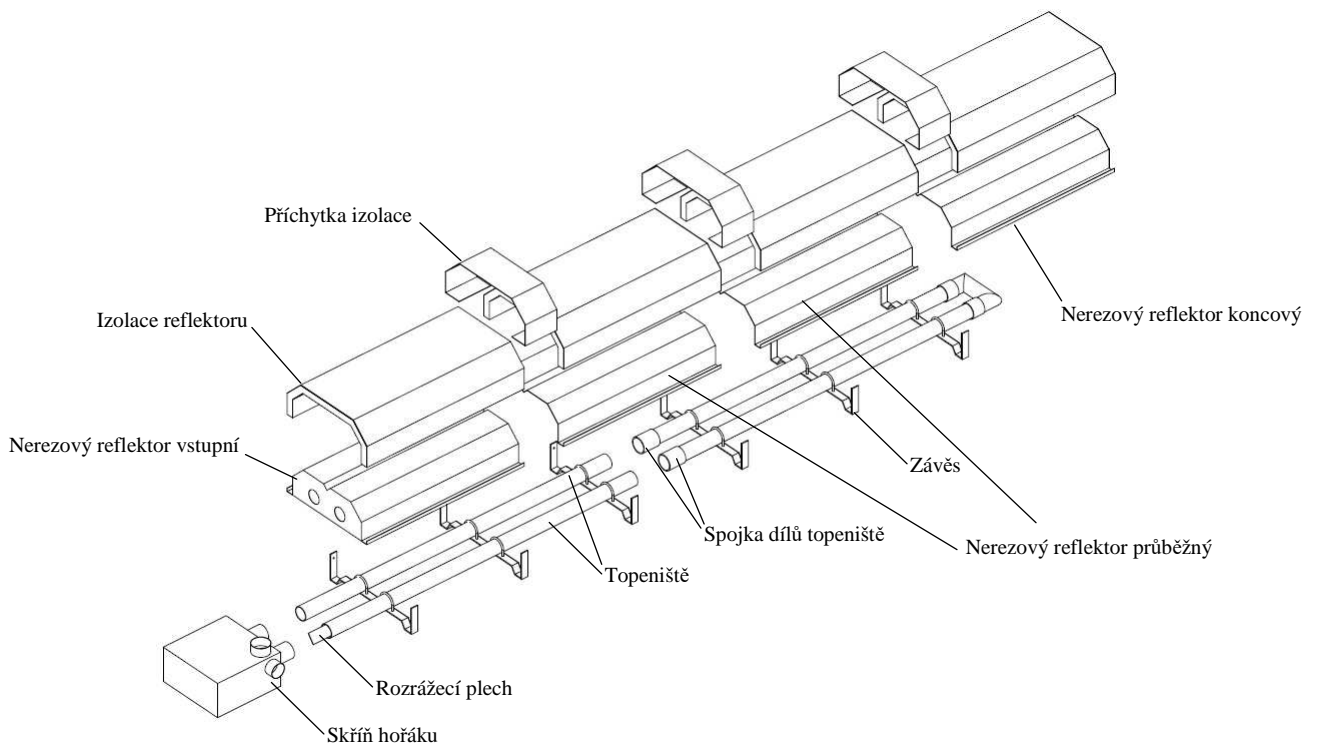

Obr. 2



Infrazářič délky 10 a 12 m

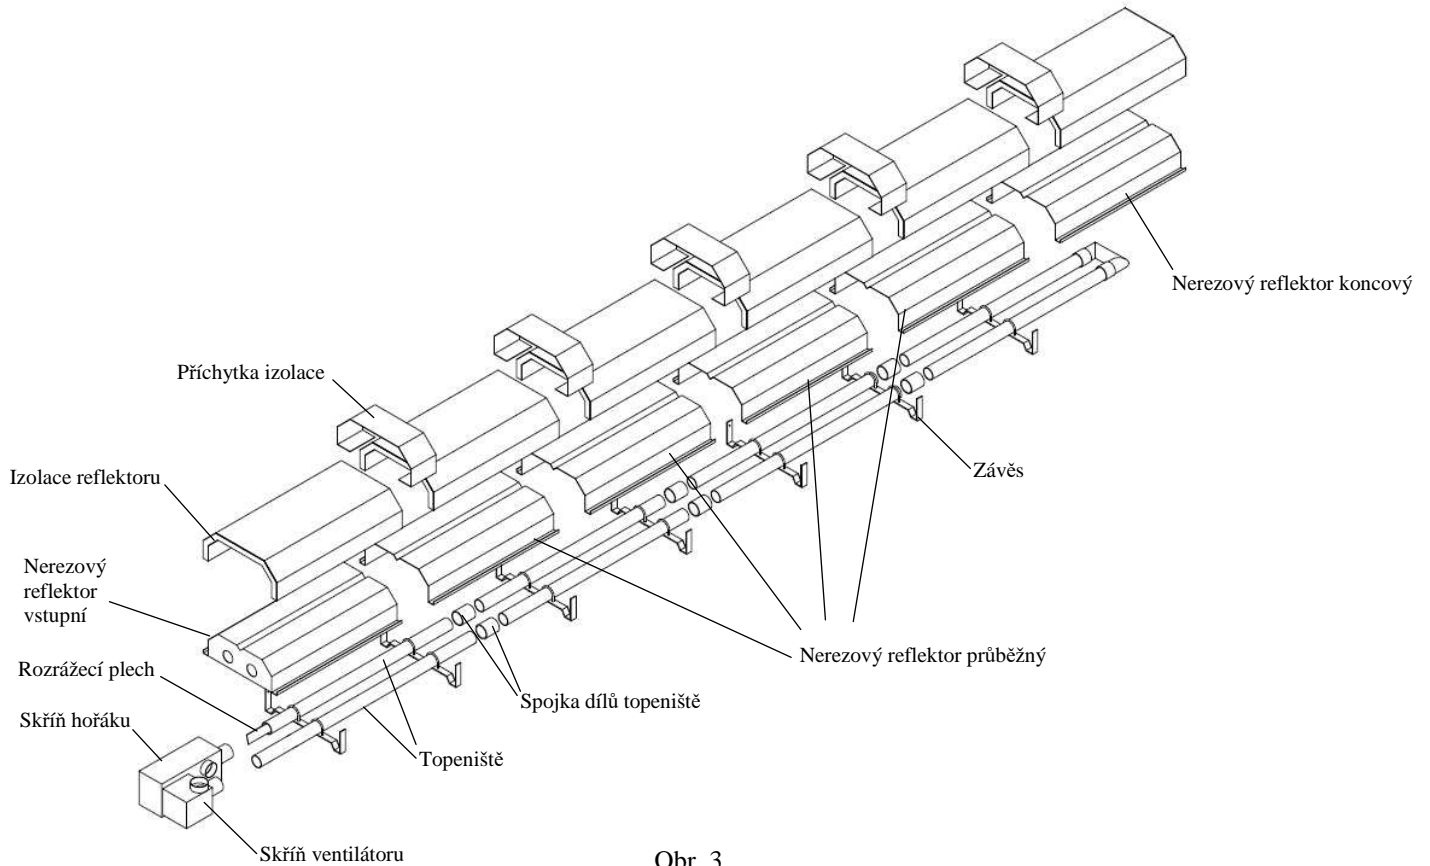


Obr. 3


9. Základní rozměry jednotlivých infrazářičů

Na obr. 4 jsou zobrazeny základní rozměry jednotlivých typů vyráběných infrazářičů.



KM 10-U-3m

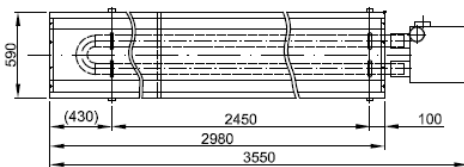

KM 10-U-4m

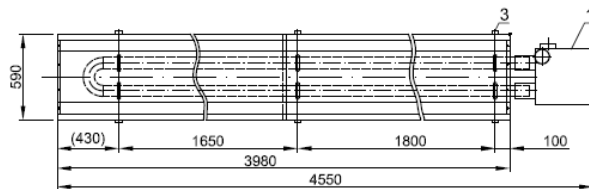


KM 15-U-5m

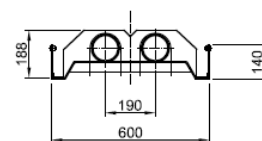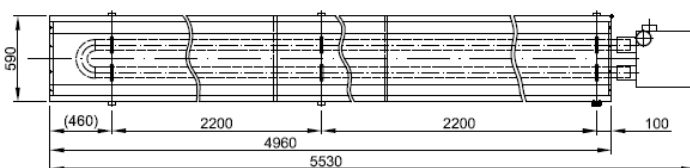





KM 15-U-6m

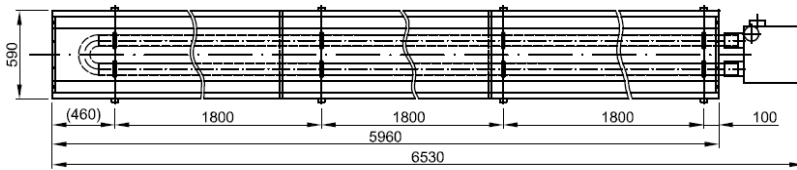


KM 22,5-U-6m

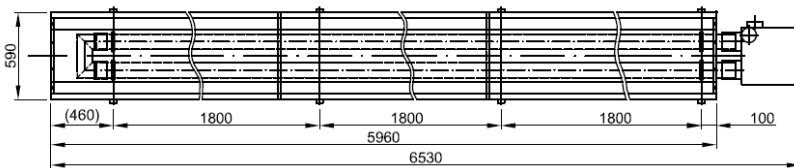


KM 22,5-U-8m

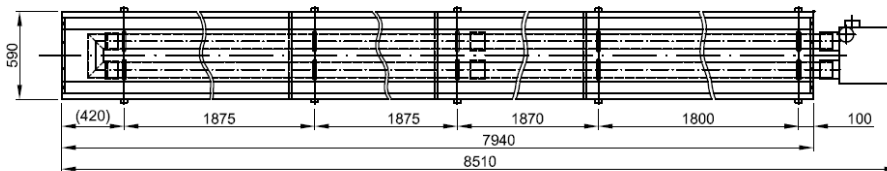


KM 22,5-U-9m , KM 30-U-9m , KM 36-U-9m

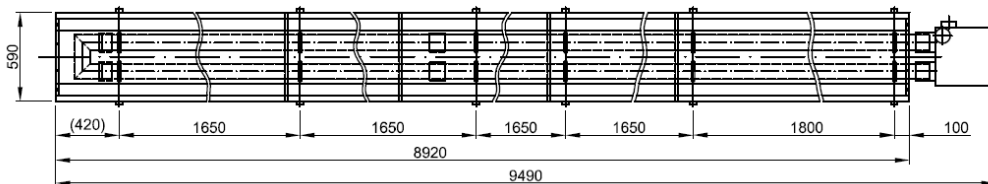

KM 45-U-10m

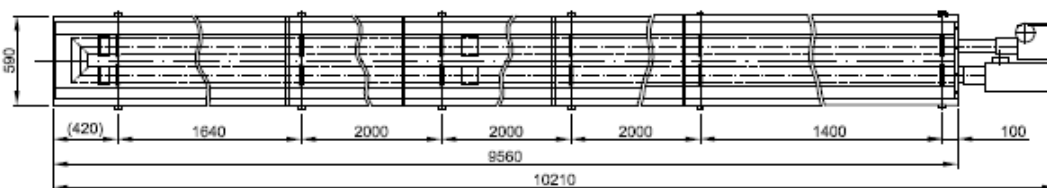

KM 45-U-12m

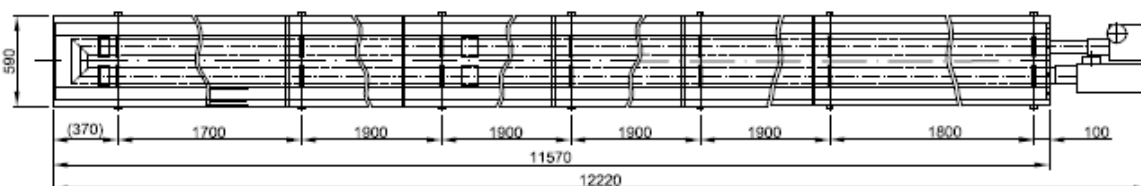


Obr. 4



10. Technické údaje

Označení infrazářičů

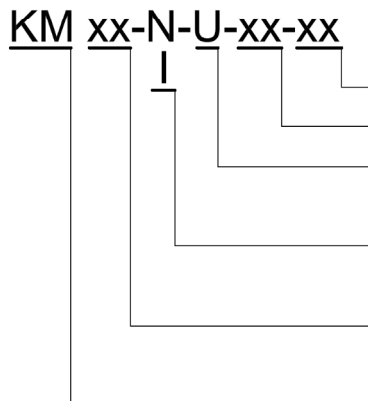

Jmenovitá délka (m)
 Tepelný výkon (kW)
 Tvar topeniště:
 U - dvoutrubicové
 Zákryt: N - neizolovaný
 I - izolovaný
 Jmenovitý tepelný výkon
 10; 15; 22,5; 30; 36; 45 (kW)
 Typ infrazářiče: tmavý

Tabulka 1, 2 a 3 udávají základní technické údaje, přípojovací rozměry a provozní podmínky jednotlivých infrazářičů.

Jmenovitý přetlak plynu na vstupu - G20 zemní plyn	kPa	2,0-5,0
- G30(G31)propan-butan	kPa	3,0-5,0
Přetlak plynu u hořáku - G20 zemní plyn	kPa	1,6
- G30 (G31)propan-butan	kPa	2,3
Přípojka plynu do infrazářiče	-	G 1/2"
Stupeň krytí dle ČSN	-	IP 40
Jmenovité napětí	V/Hz	230/50
Jmenovitý elektrický příkon (KM10, KM15, KM22,5, KM30, KM36)	W	90
Jmenovitý elektrický příkon (KM 45)	W	175
Max. hlučnost v 1 m podle ČSN	dB (A)	55
Odvod spalin	mm	100
Přívod spalovacího vzduchu	mm	100

Tab. 1

		KM 10-U			KM 15-U		KM22,5-U			
Tepelný výkon	kW	5,9	8,8	11,3	12,5	15,3	16,3	18,6	21,1	22,7
Jmenovitý tepelný příkon	kW	6,8	10,1	12,9	14,4	17,6	18,7	21,4	24,3	26,1
Spotřeba plynu:										
- G20 zemní plyn	m ³ /h	0,72	1,07	1,37	1,52	1,86	1,98	2,26	2,57	2,76
- G30(G31) propan - butan	kg/h	0,56	0,82	1,05	1,16	1,42	1,51	1,73	1,97	2,11
Jmenovitá délka	mm	3 000	4 000		5 000	6 000	6 000	8 000		9 000
Celková délka	mm	3 550	4 550		5 530	6 530	6 530	8 510		9 490
Počet závěsů	-	2 x 2	3 x 2		3 x 2	4 x 2	4 x 2	5 x 2		6 x 2
Hmotnost neizolovaného	kg	75	85		105	120	133	165		180
Hmotnost izolovaného	kg	83	96		120	137	150	178		205
Průměr trysky – G20	mm	2,1	2,5	2,8	3,0	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0
Poloha vzduchové clony-G20	-	1	3	4	6	7	7	7	9	9
Průměr trysky – G30	mm	1,5	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
Poloha vzduchové clony-G30	-	2	4	5	6	7	7	9	10	11

Tab. 2



		KM 30-U		KM 36-U	KM 45-U	
Tepelný výkon	kW	25,9	28,0	32,2	35,5	40,0
Jmenovitý tepelný příkon	kW	29,8	32,2	37,0	40,8	46,0
Spotřeba plynu:	m ³ /h	3,15	3,41	3,92	4,32	4,87
- G20 zemní plyn						
- G30(G31) propan - butan	kg/h	2,41	2,61	3,01	3,31	3,74
Jmenovitá délka	mm	9 000		9 000	10 000	12 000
Celková délka	mm	9 490		9 490	10 520	12 220
Počet závěsů	-	6 x 2		6 x 2	6 x 2	7 x 2
Hmotnost neizolovaného	kg	180		200	220	240
Hmotnost izolovaného	kg	205		225	250	270
Průměr trysky – G20	mm	4,3	4,5	4,7	5,3	
Poloha vzduchové clony-G20	-	11	11	11	8	
Průměr trysky – G30	mm	3,1	3,3	3,5	3,7	
Poloha vzduchové clony-G30	-	11	11	10	7	

Tab. 3

11. Zavěšení infrazářiče

Zavěšení je řešeno dle místních podmínek na povrchově upravené řetízky s odpovídající únosností (viz hmotnost infrazářičů).



UPOZORNĚNÍ! Tyto řetízky se upevňují na závěsy trubek pomocí šroubů M8 a proto musí mít oka o velikosti od průměru 8,5 mm do průměru 12 mm.

11.1. Minimální výška zavěšení

Minimální výšku zavěšení zářiče z hygienického hlediska udává tabulka. 4 a obrázek 5.

Typ zářiče	A (m)		
	0°	15°	30°
KM 10-U	4,2	4,0	4,0
KM 15-U	4,3	4,0	4,0
KM 22,5-U	4,5	4,3	4,0
KM 30-U	4,7	4,5	4,2
KM 36-U	4,7	4,5	4,2
KM 45-U	4,9	4,7	4,5

Tab. 4

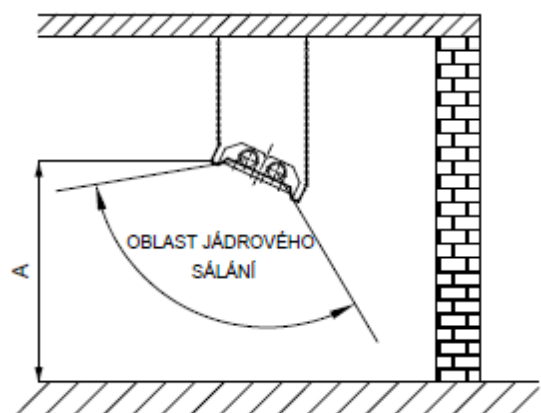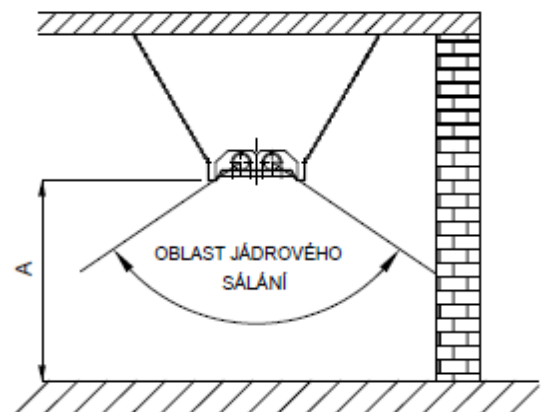

Obr. 5




11.2. Bezpečnostní vzdálenosti

(ČSN 06 1008:1997 – čl. 5.1.5)



Sálavé trubky infrazářiče musí být uspořádány tak, aby v oblasti jádrového sálání mezi plochou zářiče a stavebními díly s hořlavými materiály, hořlavými látkami, nebyla překročena povrchová teplota hořlavých hmot 85°C.

Toto platí, jestliže se nepřekročí vzdálenost 2000 mm (obr. 6). Na tomto obrázku je uvedena také hodnota vzdálenosti x od stropní konstrukce.

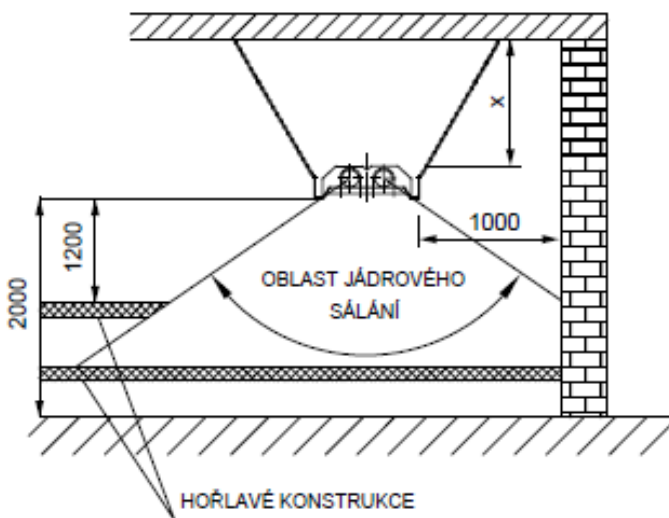

Obr. 6

Vodorovné zavěšení: $x = 800$ mm – odvod spalin kouřovodem mimo vytápěný prostor

Šikmé zavěšení: $x = 1200$ mm – odvod spalin kouřovodem mimo vytápěný prostor



Bezpečná vzdálenost hořlavých konstrukcí od neizolovaných částí kouřovodu je **1000 mm**.



Elektrokabelové rozvody musí být vedeny tak, aby jejich povrchová teplota nepřekročila **35 °C** (což představuje v oblasti jádrového sálání hodnotu vzdálenosti od zářiče min. 1500 mm, mimo oblast jádrového sálání min. 900 mm).


V případech, kde není možné uvedené vzdálenosti dodržet, je nutné hořlavé konstrukce a i kabelové rozvody ochránit reflexními plechy (obr. 7), nejlépe leštěný nerezový plech. Mezi tímto plechem a konstrukcí musí být vzduchová mezera min. **30 mm**. V oblasti jádrového sálání infrazářiče a do 1,5 m nad infrazářičem nesmí být vedeno plynové potrubí! Přesné umístění infrazářičů z hlediska požární bezpečnosti (ČSN 06 1008) musí být součástí každého projektu, který řeší konkrétní místní situaci.

UPOZORNĚNÍ! Zvláštní případy, popřípadě nejasnosti, je nutné konzultovat s firmou Kotrbatý i s orgány Hasičského sboru.

V případě, že pod infrazářiči pojíždí jeřáb, je třeba v trase osazení infrazářičů umístit na něj reflexní plech (viz výše) v šířce vlivu jádrového sálání +100 mm na každou stranu. S tímto krytem pak jeřáb trvale pojíždí. Toto opatření slouží jako zábrana proti přehřívání konstrukce jeřábu a kabelů sloužících k obsluze jeřábu. V případě, že jsou v prostoru



instalována jiná zdvihací zařízení, je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození či ohrožení zdraví pracovníků obsluhy.

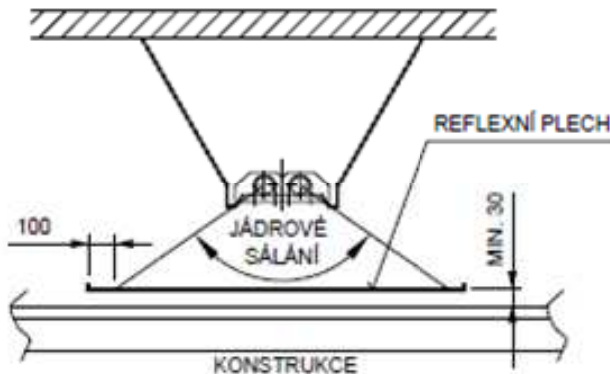

Obr. 7

UPOZORNĚNÍ! Teplota sálavé trubky se pohybuje v rozmezí 560-180°C (od hořáku k ventilátoru)!

12. Připojení plynu

Infrazářič napojit atestovanou plynovou hadicí pro připojení plynových spotřebičů, převlečná matice G1/2“ (k ventilu infrazářiče), vnější závit R1/2“ (k plynovému potrubí), délka hadice 1 m. Přívodní plynové potrubí musí být osazeno ručním uzavíracím ventilem G1/2“ - vnitřní závit! Připojení hadice se musí provést dle návodu výrobce hadic a s ohledem na dilataci zářiče při provozu.



Údaj o životnosti připojovací hadice je v návodu výrobce hadic!

13. Rozsah dodávky

Infrazářič se dodává rozložený. Dodávka obsahuje:

- sálavé topeniště se závěsy a rozrážecími plechy
- rozložený nerezový reflektor se spojovacím materiálem
- skříň hořáku, skříň ventilátoru (jen u KM-U výkonu 45 kW) a plynovou připojovací hadici

Další prvky, jako ovládací skříň (rozvaděč), díly odvodu spalin, díly pro přívod spalovacího vzduchu apod., jsou součástí zvláštní objednávky.

14. Montáž infrazářičů

Návod na montáž infrazářičů, montážní předpisy a upozornění jsou obsaženy v samostatných přílohách, které jsou **nedílnou součástí** těchto technických podmínek.

Seznam příloh:

Příloha B1 Návod na montáž infrazářiče KM U délky 3 až 6 metrů

Příloha B2 Návod na montáž infrazářiče KM U délky 8 ž 9 metrů

Příloha B3 Návod na montáž infrazářiče KM U - 45 délky 10 a 12 metrů

15. Odvod spalin

Řešení otázky odvodu spalin od infrazářičů musí být součástí projektu. Je nutné se řídit předpisy TPG 941 02, TPG 807 01, ČSN 73 4201 ed.2: 2016, ČSN 061008: 1997, ČSN EN 1443:2004, ČSN EN 15287-1+A1:2011, ČSN EN 15287-2:2009.



Je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů! (viz dále)


UPOZORNĚNÍ!

Pro sestavy odvodu spalin spalínovou cestou platí ČSN 73 4201 ed.2:2016 a je třeba, aby provozovatel pravidelně nechával provádět čištění, kontrolu a revizi spalinových cest. (dle zák. č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 34/2016 Sb.).

Odvod spalin může být veden spalínovou cestou vedenou šikmou stěnou světlíku či střechou budov, anebo spalínovou cestou vedenou obvodovou stěnou.

Spalínová cesta musí být kontrolovatelná, čistitelná nebo musí být snadno demontovatelná. Spojení jednotlivých částí odvodu spalin musí být provedeno z certifikovaných prvků pro přetlakový provoz. Doporučujeme z důvodu eliminace rizika vysunutí pojistit spoje pevně pomocí nýtů či samořezných šroubků. Znovu upozorňujeme na dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů (teplota spalin a tím i teplota povrchu spalinové cesty může dosahovat až 220 °C).


Na obrázku 8 je zobrazena spalínová cesta střechou O-V a na obrázku 9 spalínová cesta obvodovou zdí O-H.

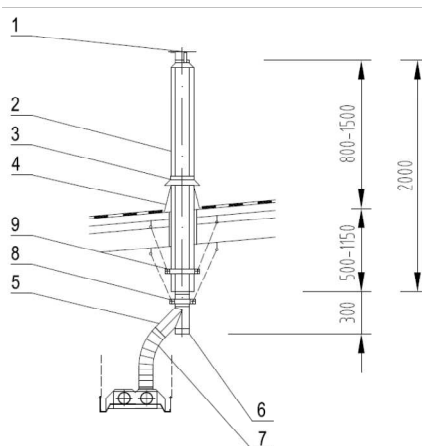

Obr. 8

Základní sestava O-V (obr. 8)

	položka
1 - Meidingerova hlavice D100	202.007
2 - komínový korpus D100/180	202.009
3 - manžeta okapní D180	202.020
4 - oplechování D180	202.019
5 - T-kus D100/45°	202.049
6 - kondenzační uzávěr D100	202.050
7 - flexo trubka Inox D100	202.064
8 - objímka dvoudílná D100	202.034
9 - objímka dvoudílná D180	202.036

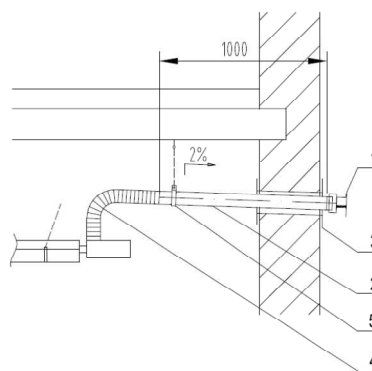

Obr. 9

Základní sestava O-H (obr. 9)

	položka
1 - Meidingerova hlavice D100	202.008
2 - potrubí rovné D100	202.047
3 - zděř oboustranná D100	202.030
4 - flexo trubka Inox D100	202.064
5 - objímka jednodílná D100	202.031




V odůvodněných případech je možné napojit na společný odvod spalin dva infrazářiče. Je však nutné zajistit vždy současný chod obou spotřebičů, aby byl zajištěn dostatečný tah a nemohlo dojít k úniku spalin.

UPOZORNĚNÍ! Dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem (ČSN EN 1443:2004), který se umístí na přístupném místě.

16. Přívod spalovacího vzduchu


Přívod spalovacího vzduchu v případech, kdy to provozní podmínky vytápěného prostoru vyžadují, může být veden střešní konstrukcí či světlíkovou konstrukcí (typové provedení vertikální P-V je na obrázku 10), obvodovou stěnou objektu (typové provedení horizontální P-H je na obrázku 11), nebo na základě individuálního projektu. Spojení jednotlivých částí přívodu spalovacího vzduchu musí být provedeno pevně.

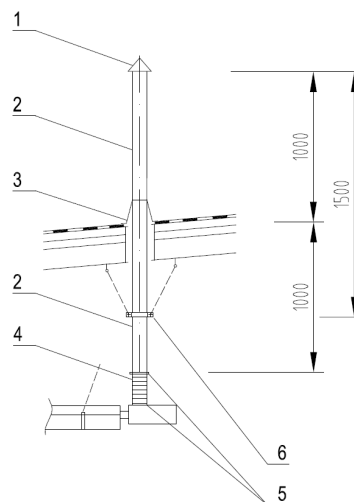

Obr. 10

Základní sestava P-V (obr. 10)

	položka
1 - stříška sacího potrubí D100	202.029
2 - potrubí rovné D100	202.047
3 - gumová těsnící potrubní manžeta $\varnothing 76-152$	202.067
4 - potrubí ohebné Semivac D100	165.051
5 - rychloupevňovací pásek	155.010
6 - objímka dvoudílná D100	202.034

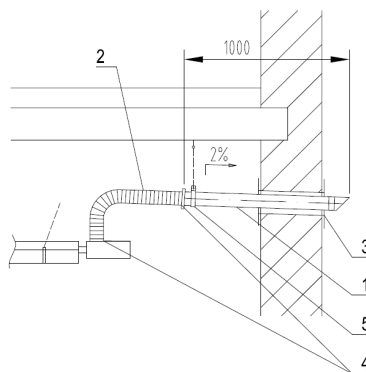

Obr. 11


Základní sestava P-H (obr. 11)

	položka
1 - potrubí rovné D100 + koncovka s mřížkou	202.017
2 - potrubí ohebné Semivac D100	165.051
3 - zděř oboustranná D100	202.030
4 - rychloupevňovací pásek	155.010
5 - objímka jednodílná D100	202.031




17. Infrazářič jako spotřebič v provedení C

Spotřebič typu C je takový, jehož spalovací okruh je uzavřen vůči prostoru, v němž je spotřebič umístěn. Infrazářič je v tomto případě opatřen vzducho-spalinovou cestou (odvod spalin při současném přívodu spalovacího vzduchu z venku). Typové provedení vertikální O/P-V je na obrázku 12, horizontální O/P-H na obrázku 13).

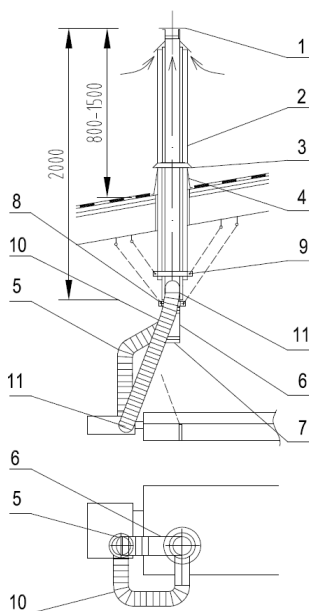

Obr. 12

Základní sestava O/P-V (obr. 12)	položka
1 - Meidingerova hlavice D100	202.007
2 - komínový korpus D100/175/250	202.054
3 - manžeta okapní D250	202.044
4 - oplechování D250	202.045
5 - flexo trubka Inox D100	202.064
6 - T-kus D100/45°	202.049
7 - kondenzační uzávěr D100	202.050
8 - objímka dvoudílná D100	202.037
9 - objímka dvoudílná D250	202.036
10 - potrubí ohebné Semivac D100	165.051
11 - rychloupevňovací pásek	155.010

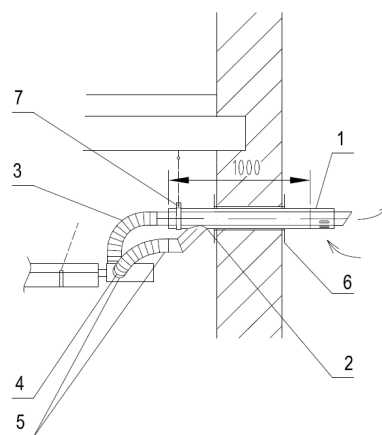

Obr. 13

Základní sestava O/P-H (obr. 13) položka

1 - střešní nástavec horizontální D100/150	202.060
2 - slučovač komína D100/150	202.059
3 - flexo trubka Inox D100	202.064
4 - potrubí ohebné Semivac D100	165.051
5 - rychloupevňovací pásek	155.010
6 - zděř oboustranná D150	202.001
7 - objímka jednodílná D150	202.032

UPOZORNĚNÍ! Dokončená spalinová cesta musí být opatřena identifikačním štítkem (ČSN EN 1443:2004), který se umístí na přístupném místě.



18. Maximální délky odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu

TYP ODKOUŘENÍ	KM 10, KM 15, KM 22,5	KM 30, KM 36	KM 45
Spotřebič kategorie B Přísávání spalovacího vzduchu z místnosti			
Vertikální O-V D100	14 m	12 m	12 m
Horizontální O-H D100	12 m	10 m	10 m
Spotřebič kategorie C Přísávání spalovacího z venku			
<i>Oddělený systém</i>			
Vertikální O-V + P-V(H) D100 + D100	14 m	12 m	12 m
Horizontální O-H + P-H(V) D100 + D100	12 m	10 m	10 m
Max. délka potrubí přívodu vzduchu P-V(H), D100	5 m	5 m	5 m
<i>Koaxiální systém</i>			
Vertikální O/P-V D100/180	7 m	5 m	5 m
Horizontální O/P-H D100/150	7 m	5 m	5 m

Každé další koleno 90° zkrátí maximální délku o 1 m
Každé další koleno 45° zkrátí maximální délku o 0,5 m

V případě, že je nutné navrhnout spalinové cesty od infrazářiče s větší než max. délkou, je třeba kontaktovat firmu Kotrbatý.



19. Doprava. Skladování

Infrazářiče jsou dodávány připravené k montáži, tzn. oddělené topeniště, nerezový zákryt a skříň hořáku s příslušenstvím zářiče a plynovou hadicí. Při přepravě je nutné dbát na správné uložení sálavých trubek (aby nedošlo ke stržení ochranné barvy či promáčknutí trubky), nerezových zákrytů (chránit před poškrábáním a mechanickým poškozením), na ochranu zářiče před povětrnostními vlivy. Zvláštní péči je třeba věnovat skříni hořáku, neboť obsahuje citlivou automatiku. Je nutné ji chránit před prudkými změnami teploty, vlhkostí, prašností a nárazy.

Pro přepravu požadujeme nákladní automobil s min. délkou ložné plochy 5 m, krytý plachtou (nebo alespoň plachta ve výbavě pro zakrytí nákladu) a dále vybavený stahovacími popruhy pro ukotvení nákladu.

Pro skladování požadujeme suché místo, uzamykatelné. Za škody způsobené při přepravě a skladování (jakož i při montáži) výrobce nenese odpovědnost.

20. Likvidace obalů a výrobku po ukončení životnosti

Nevratné obaly (vrstvený papír, PE folie) je nutno vytrídít a odevzdat organizaci zabývající se sběrem či likvidací obalů.



Po ukončení životnosti (příp. po demontáži infrazářiče) je nutné provést oprávněnou osobou odpojení od elektroprívodu a jeho zajištění, rovněž tak je nutné uzavřít plynový kohout před infrazářičem, demontovat

připojovací hadici a kulový kohout uzavřít zátkou!!

Po skončení životnosti infrazářiče je nutné jej rozebrat a odevzdat do sběru přičemž:

- topeniště tvoří ocelové trubky
- zákryt je vyroben z nerezového plechu 1.4301

Skříň hořáku se součástmi doporučujeme odevzdat firmě Kotrbatý Pelhřimov.

Použité obaly	číslo dle katalogu
vrstvený papír	15 01 01
polyetylenová folie	15 01 02

21. Provádění kontrol a revizí



Kontroly zařízení se provádějí nejméně jedenkrát za rok. Doporučujeme provést kontroly dvakrát ročně - před a po topné sezóně.

Kontroly musí provádět kvalifikovaný pracovník (kvalifikace plyn + elektro) oprávněné organizace. Doporučujeme provádět tyto kontroly pracovníky firmy Kotrbatý nebo pracovníky, kteří mají osvědčení k této činnosti vydané firmou Kotrbatý.

Průběžné kontroly je povinna provádět osoba určená provozovatelem k obsluze infrazářičů během celého roku (zvláště během topné sezóny).

V případě častějších kontrol se jejich lhůty rovněž stanoví v místním provozním řádu, a to podle technického stavu a provozních zkušeností. Při provádění kontrol



doporučujeme provést i kontrolu ovzduší a zjištění netěsností dle ČSN 38 6405:1988.



Revize se provádějí podle harmonogramu revizí nejméně jedenkrát za tři roky, není-li jinými předpisy nebo orgány státního odborného dozoru stanoveno jinak. Plynová přípojovací hadice podléhá pravidelným revizím jako plynové rozvody!!

Revize elektro je nutné provádět dle ČSN 332000-6 ed.2:2017, ČSN EN 60079-17 ed.4:2014.

POZOR! V zařízení skříně hořáku je instalováno elektronické zařízení – automatika. **Nelze měřit R – izolační 500 V!** Musí se použít náhradní metoda měření. Revizní technik elektro není oprávněn při revizi odpojovat zářič od plynové hadice, neboť tím by zasahoval do plynového zařízení!

UPOZORNĚNÍ!

Při níže uvedených činnostech je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce!!!



Jedná se navíc o práci ve výškách! Pracovníci proto musejí mít osvědčení o pravidelném ročním školení a roční lékařskou prohlídku!!!



Při níže uvedených činnostech hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení (od spalin či tělesa zářiče). Proto je



*nutné, aby tuto činnost vykonávali pouze **proškolení** pracovníci s kvalifikací uvedenou v samostatné příloze B!!!*

V rámci kontrol a údržby infrazářiče je nutné:

- Provést kontrolu těsnosti všech plynových spojů od kulového kohoutu před infrazářičem až k trysce ve skříně hořáku. Doporučujeme používat osobní detektory plynů.
- Provést kontrolu plynové hadice (zda není napnutá či poškozená)
- Provést kontrolu neporušenosti sálavých trubek (zda nejsou propálené)
- Provést kontrolu zavěšení infrazářiče (stav řetízků a šroubů, ukotvení na nosné konstrukci)
- Setřít prach ze skříně hořáku infrazářiče a nerezového zákrytu
- Otrít startovací a ionizační elektrody, zkontrolovat nasazení kabelů na tyto elektrody
- Uvést infrazářič do provozu a změřit tlak plynu na trysku – pokud údaj neodpovídá, provést nastavení tlaku na předepsanou hodnotu
- Provést kontrolu těsnosti měřících sond na plynovém ventilu Doporučujeme používat osobní detektory plynů.
- Provést kontrolu ovládacích prvků infrazářiče (funkčnost řídicí skřínky, termostatu či rozváděče)



Po kontrolách a údržbě je nutné opakovaně uvést infrazářič do provozu!!!



22. Náhradní díly

Název	Kódové označení
Elektroda zapalovací	0774920
Elektroda ionizační	0774781
Zapalovací kabel	CV 22011
Ionizační kabel	CV 22004
Plynový ventil	830.035
Řídící automatika	503.501
Plynová hadice	020 GG 121
Sálavá trubka	010 1 02 04
Zákryt nerezový	010 2 01 010
Tryska	010 1 07 01



Výměnu vadných součástí smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník (kvalifikace plyn + elektro) oprávněné organizace. Doporučujeme



provádět tyto výměny pracovníky firmy Kotrbatý nebo pracovníky, kteří mají osvědčení k této činnosti vydané firmou Kotrbatý.

Po výměně vadných součástí je nutné opakovaně uvést infrazářič do provozu!!!

Výměnu či opravu součástí, které nejsou specifikovány jako náhradní díly, je nutné konzultovat s výrobcem infrazářiče!

Vyhledávání závad

Pouze kvalifikovaný pracovník dle samostatné přílohy B této dokumentace!!!

Před každou diagnostikou závady je nutné ověřit, zda je před infrazářičem dostatečný tlak plynu a zda je na přívodu el. energie k infrazářiči odpovídající napětí a zda je nastaven odpovídající tlak na trysku!!!

Závada	Příčina
Infrazářič nastartuje, ale po chvíli zhasne	-nefunkční ionizační elektroda -vadný ionizační kabel -závada řídicí automatiky
Infrazářič nespustí, ale zapal. elektroda jiskří	-závada řídicí automatiky -vadný plynový ventil
Zářič nespustí, zapalovací elektroda nejiskří	-vadný manostat vzduchu -vadný ventilátor -vadná zapal. elektroda -vadný zapalovací kabel -závada řídicí automatiky

23. Obsluha

Pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku a provoz plynových zařízení, provozovaných organizacemi, odkazujeme na ČSN 38 6405:1988. Obsluhu infrazářičů smí dále provádět pouze pracovníci určení provozovatelem tohoto zařízení, kteří byli prokazatelně seznámeni s jeho provozem, systémem ovládání a regulace, s bezpečnostními předpisy a místním provozním řádem. Pokyny pro obsluhu z hlediska systému regulace a ovládání je povinná zpracovat organizace, která tento systém řízení instalovala.



Jakékoliv zásahy do zařízení jsou zakázány!!! (v případě potřeby volat servis)



Povinnosti obsluhy

Pracovník provádějící obsluhu infrazářiče musí znát:

- místní provozní řád
- bezpečnostní předpisy
- systém ovládání (regulace)
- umístění hlavního uzávěru plynu, vody a el. energie
- umístění jednotlivých ručních uzávěrů plynu před každým infrazářičem

Dále je tento pracovník povinen:

- po spuštění infrazářiče vizuálně zkontrolovat jejich plynulý chod:
- svítí zelená kontrolka = provoz
- svítí červená kontrolka = porucha
- v případě zhasnutí plamene či nenaběhnutí infrazářiče (svítí červená kontrolka) provést další starty pomocí deblokace
- 1x za tři týdny provést vizuální kontrolu infrazářičů, nedochází-li k „červenání“ prvního metru žárové trubky (na straně plamene) příp. k jejímu šupinatění či dokonce propalování, není-li poškozená skříň hořáku (nakroucená do strany, odtržené čelo skříně), visí-li infrazářič rovně, nedochází-li k rozpojování částí topeniště, není-li poškozen odtah spalin (příp. rozpojen), nedochází-li vysunování nerezového reflektoru z původního uchycení apod.
- zjistit není-li napnutá plynová připojovací hadice (viz předpisy výrobce hadic na jejich montáž)
- v případě zjištění závady provést ihned bezpečnostní opatření a uvědomit servis



Nikdy neprovozovat poškozený infrazářič!!! Provozovatel plynového zařízení je povinen po zjištění úniku plynu provést ihned opatření k zabránění ohrožení bezpečnosti osob a majetku!!!

Při odstavení infrazářičů na dobu delší než 1 měsíc uzavřete hlavní uzávěr plynu na trase k infrazářičům nebo plynový kohout před infrazářičem!

Po každé údržbě je nutné znovu uvést infrazářič do provozu!!

Zapnutí a vypnutí infrazářiče

Obsluhovat infrazářič může pouze osoba splňující požadavky čl. 20. Při zaškolení je servisním technikem, který infrazářič seřídí a uvede do provozu, tato osoba seznámena s instalovaným systémem ovládání.

Ovládání může být buď ruční nebo automatické (regulace teplotní či časová nebo kombinace) s možností ručního zapnutí či vypnutí infrazářiče.

Pokud infrazářič nespustí nebo krátce po startu vypne, provede obsluha deblokaci infrazářiče stisknutím deblokačního tlačítka příslušného infrazářiče na ovládací skříni. Pokud ani po několikeré deblokaci (max. 5x) infrazářič nenastartuje, provede obsluha tyto činnosti:

⇒ na ovládací skříni vypne příslušný infrazářič

⇒ uzavře plynový kulový kohout před infrazářičem



Práce ve výšce nad 1,5 m je klasifikována jako práce ve výškách - proto pracovník, který provádí uzavření kohoutu v úrovni zářiče, musí mít odpovídající školení a pravidelnou lékařskou prohlídku!



- ⇒ na vypínač příslušného infrazářiče umístí cedulku „Mimo provoz – nezapínat!“
- ⇒ uvědomí servisního pracovníka (viz čl. 23)

Obsluha nesmí zasahovat do ovládací skříně infrazářiče!!!

24. Místní provozní řád

Pro provozovatele plynových infrazářičů KM ukládáme povinnost zpracovat místní provozní řád, který musí obsahovat:


- a) Základní náležitosti:
 - titulní list
 - obsah
 - adresy a telefonní čísla plynárenského podniku držícího pohotovost, hasičského sboru, zdravotnické pohotovostní služby, elektrárenského podniku, servisní organizace firmy Kotrbatý
 - základní technické hodnoty zařízení
 - stručnou charakteristiku používaného plynu
- b) Ostatní náležitosti:
 - základní schéma plynové části
 - pokyny pro regulaci, ovládání infrazářičů
 - čl. 12.1 této technické dokumentace stanovující povinnosti obsluhy
 - pokyny pro zabezpečovací a další zařízení

(pokud jsou instalovány)

- pokyny pro hledání netěsností včetně lhůt
- lhůty pro kontrolu ovzduší
- způsob obsluhy (trvalá, občasná apod.), jména pracovníků obsluhy a spojení na ně
- pokyny pro provoz
- pokyny pro odstavení z provozu
- pokyny pro případ poruchy či havárie
- termíny kontrol a revizí
- zásady první pomoci
- zvláštní požadavky dle místních podmínek



Před započítím prací, které mohou mít za následek změnu vnějších vlivů v prostoru (např. práci s nátěrovými hmotami, lepidly, dřevem apod.) ve kterém je infrazářič umístěn, je nutné odstavit infrazářiče z provozu po dobu prací. Uvedení do provozu je možné až po uvedení parametrů vnějších vlivů v prostoru do původního stavu.

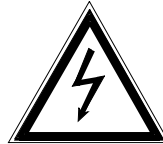

Pokud by došlo k trvalé změně vnějších vlivů v prostoru, je nutné zajistit nové určení vnějších vlivů oprávněnou osobou, která rozhodne, zda je možné v tomto prostoru infrazářiče provozovat (viz čl. 5 této dokumentace - ČSN 06 1008:1997).



25. Kontaktní adresy

KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.

Projekce a obchod

Služeb 5/256

108 00 Praha 10

tel.: +420 245 005 921

email: kotrbaty@kotrbaty.cz

Výroba a servis

Sdružená 1788

393 01 Pelhřimov

tel.: +420 564 571 520

email: vyroba@kotrbaty.cz



26. Upozornění

POZOR!



Plynové zařízení – stanovený výrobek dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Montáž plynového infrazářiče provádějte důsledně podle přiloženého montážního návodu!!!

Tento spotřebič musí být nainstalován v souladu s platnými pokyny a jeho použití se připouští pouze v dobře větraném prostoru. Před montáží a provozováním spotřebiče je nutno přečíst návody.

Přívodní kabely k infrazářiči ukončit v rozvodné krabici ACIDUR s věnečkem cca 1 m od hořáku!

Před uvedením infrazářiče do provozu:

- zajistit revize plynu a elektro (kopie předat servisnímu technikovi)
- napuštění plynového rozvodu plynem a odvzdušnění

Při jakýchkoliv nejasnostech volejte výrobní závod:

+420 564 571 520-522

+420 728 222 409



27. Identifikační údaje dle Nařízení Komise (EU) 2015/1188

Identifikační značky modelu

Typ topidla

Palivo

KM10 - N - U , KM15 - N - U , KM22,5 - N - U , KM30 - N - U , KM36 - N - U , KM45 - N - U

tmavý dvoutrubkový zářič (neizolovaný)

plynné - zemní plyn G20

Identifikační značka modelu			KM 10-N-U			KM15-N-U			KM22,5-N-U				KM30-N-U		KM36-N-U	KM45-N-U	
Údaj	značka	jedn.	hodnota														
Tepelný výkon																	
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	kW	5,9	8,8	11,3	12,5	15,3	16,3	18,6	21,1	22,7	25,9	28,0	32,2	35,5	40,0	
Minimální tepelný výkon	P_{min}	kW	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	
Jmenovitý tepelný příkon	Q_h	kW	6,8	10,1	12,9	14,4	17,6	18,7	21,4	24,3	26,1	29,8	32,2	37,0	40,8	46,0	
Užitečná účinnost (GCV)																	
Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	$\eta_{th,nom}$	%	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	78,3	
Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu	$\eta_{th,min}$	%	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	
Emise při vytápění prostoru																	
Emise oxidů dusíku NO _x	$mg/kWh_{input(GCV)}$		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Součinitel sálání																	
Při jmenovitém tepelném výkonu	RF_{nom}	-	0,70	0,67	0,63	0,64	0,64	0,62	0,67	0,63	0,64	0,61	0,59	0,57	0,57	0,58	
Při minimálním tepelném výkonu	RF_{min}	-	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	



Identifikační značka modelu			KM 10-N-U			KM15-N-U			KM22,5-N-U			KM30-N-U			KM36-N-U		KM45-N-U	
Údaj	značka	jedn.	hodnota															
Spotřeba elektrické energie																		
Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{l_{max}}$	kW	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,175	0,175	
Při minimálním tepelném výkonu	$e_{l_{min}}$	kW	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	
V pohotovostním režimu	$e_{l_{sb}}$	kW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku																		
	P_{pilot}	kW	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	
Ztráty přes opláštění																		
Třída izolace opláštění	U	W/m ² K	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	netýká se	
Ztrátový součinitel opláštění	F_{env}	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zdroj tepla umístěn mimo vytápěnou oblast	-	-	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Typ řízení výdeje tepla																		
Jednostupňový	-	-	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	



Samostatná příloha A

Dokumentace spotřebičů

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

INFRAZÁŘIČ KM



VÝROBNĚ MONTÁŽNÍ ZÁVOD , SDRUŽENÁ 1788
393 01 PELHŘIMOV, CZ



Infrazářič, typ KM	-	
Výrobní číslo	-	
Jmenovitý tepelný výkon	kW	
Jmenovitý příkon	kW	
Druh paliva	-	
Spotřeba paliva	m ³ /h	
Připojovací přetlak-min.	mbar	20
Připojovací přetlak-max.	mbar	50
Tlak před tryskou	mbar	16
Země přímého určení spotřebiče	-	
Kategorie spotřebiče	-	II _{2H3B/P}
Třída NO _x	-	3
Celková hmotnost spotřebiče	kg	
Napětí	V	230
El. příkon	W	
Kmitočet	Hz	50
Stupeň krytí	-	IP 40
Rok výroby (označení XX u CE)	-	20

